Hochgeschwindigkeits-Erfassungsinstrument

Gesandter
Verwendung
sagte
Frei
Buch

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

V6.03

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

Sicherheitstipps

1. Dieses Produkt verfügt über ein einzigartiges Anti-Interferenz-Design und einen Filteralgorithmus, daher sollten Sie darauf achten, zuverlässig und vom Wechselstrom-Erdungskabel getrennt zu werden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie in einer Umgebung verwendet werden, die den technischen Spezifikationen dieses Produkts entspricht.
3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
4. Personal mit entsprechendem Fachwissen und sicherem Betrieb sollte für die Installation, Verkabelung und Wartung dieses Produkts verantwortlich sein.
5. Es ist strengstens verboten, das Fahrgestell mit Strom zu öffnen.

Technische Indikatoren

Display: Obere 6-stellige LED-Digitalröhre untere TFT-LCD-Anzeige Chinesisches Display
Betriebsnetzteil: DC10-28V, AC85-265V (ausgelegt: 100-240V, 50/60Hz), Breitspannungsnetzteil, wählen Sie eins
Lastkapazität: 8 x 350Ω Sensoren
Signalreichweite: 0,5~3,0 mV/V
Anregungsspannung: 5V
Abtastfrequenz: 10, 40, 640, 1280 Hz kann eingestellt werden
Interne Auflösung: 24-Bit ∑-ΔADC, interne Auflösung 1/10000000
Display-Auflösung: 1/100000
Nichtlinearität: 0,005 % F.S
Maximaler Stromverbrauch: 5W
Betriebstemperatur: -25-+45°C
Relative Luftfeuchtigkeit: <85 % rechte Luftfeuchtigkeit
Gewicht: ca. 500g
Gesamtabmessungen: 110×62×101 mm (Steuerschrank-Ausschnittgröße 94×47 mm)

Modell und Auswahl

Modell	Beschreibung der Selektionsfunktion
Grundzahlungen	Die obere 6-stellige LED-Digitalröhre verfügt über einen TFT-LCD-Bildschirm, ein chinesisches Display, drei Relaissätze und eine Reihe von Schalteingängen
Analoger Ausgang	Grundausgang + analoger Ausgang (0-5V, 0-10V, 0-5-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4-12-20mA)
RS485-Ausgang	Basismodell + RS485-Ausgang
Voll ausgestattetes Ausgangsmodell	Grundmodell + analoger Ausgang + RS485-Ausgang

Anzeigefenster und Schaltflächen

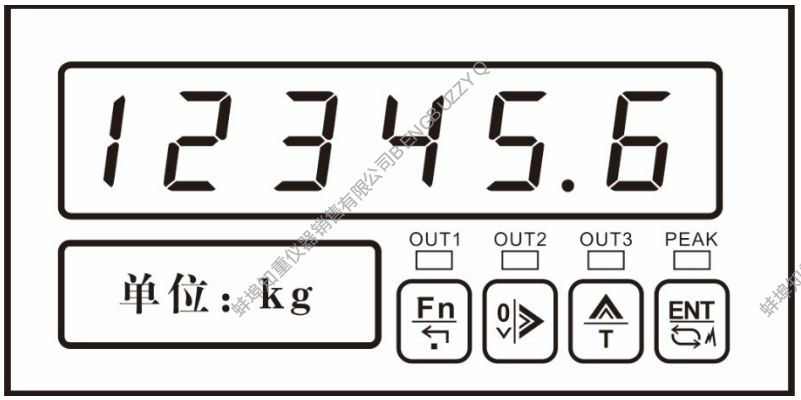

- Doppeldisplayfenster, Hauptbildschirm 6-stelliges LED-Digitalrohr-Display, Nettogewicht des Displays, sekundärer TFT-LCD-Bildschirm, chinesische Anzeigeparameter, Bruttogewicht, Spitzenwert, Einheit.
- Fn: Öffne das Menü/gehe zurück zum vorherigen Level, **lange Drücke, um die Dezimalpunktauswahl-Oberfläche zu öffnen**.
- 0: Betreten Sie die Kalibrierungsoberfläche, bewegen Sie den Cursor, verschieben Sie das Hauptmenü und den Parameterauswahlbildschirm nach unten und **drücken Sie lange, um die Nullstellungsoption zu aktivieren**.
- T: Ändere das Menü, erhöhe den Wert und **drücke lange, um die Peeling-Option zu öffnen**.
- ENT Die Menüoberfläche ist das Bestätigungsmenü, die Anzeige ist das zweite Fensterdisplay, Einheit, Gesamtgewicht, Peak-Switching, langes **Drücken zum Öffnen der Clear Peak-Oberfläche**.
- Das zweite Fenster des PEAK-Lichts ist immer eingeschaltet, und das Peak-Licht blinkt, um auf das Auslösen des Peaks zu warten.
- Die Lichter von OUT1/OUT2/OUT3 werden von den Relais 1, 2 und 3 ausgelöst und durch nicht ausgelöste Zustände ausgeschaltet

Schnittstellendefinitionen

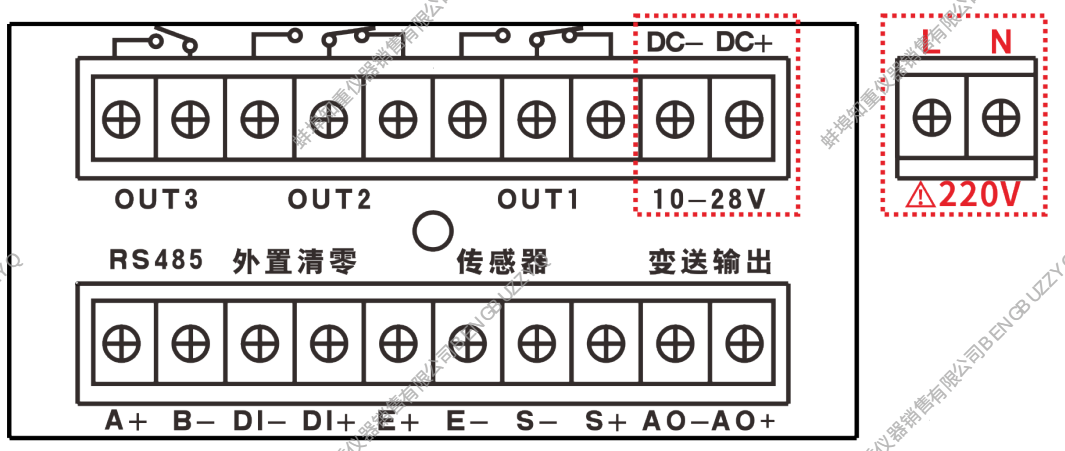

Terminalbeschreibung:

- Die Anschlüsse 19 und 20 sind die Schnittstelle für die Instrumentenversorgung, [DC+, DC-] ist eine 10-28V DC-Stromversorgung und [N,L] eine 85-265V (ausgelegte 100-240V) Wechselstromversorgung.
- [OUT1], [OUT2], [OUT3] sind Relais-Alarmausgänge, die alle passive Trockenkontakte sind, die auf den oberen Grenzausgang, den unteren Grenzausgang und das Intervall eingestellt werden können

  Interne Ausgabe, Ausgabe außerhalb des Bereichs, siehe Menü 3 für Details**Relais-Ausgangseinstellungen.**
- [Übertragungsausgang] **(optional),** der 0-20mA, 4-20mA, 4-12-20mA, 0-3,3V, 0-5V, 0-10V, 0-5-10V und andere analoge Signale ausgeben kann, siehe das Menü für Details

  6. Analoger Ausgang.
- [Sensor] S+: Sensorsignal +, S-: Sensorsignal -, E-: Sensoranregung -, E+: Sensoranregung +, dieses Messgerät kann im Ballastkalibrierungsmodus ignoriert werden

  Das leicht positive und negative Sensorsignal kann direkt auf einen positiven Wert kalibriert werden.
- 【Externe Clearing】Das Kurzschließen des 3. und 4. Terminals kann folgende Funktionen erreichen: (1) tPEEL-Peeling (Power-Down speichert nicht) (2) SPEEL-Peeling **(Power-Down-Erhaltung).**

  (3) CPEEL-Abbruch **abziehen** (Herunterschalten Speicher) (4) SZEro **Nullstellung** (Ausschaltung wird nicht gespeichert) (5) CZEro **Nullpunkt-Kalibrierung** (Herunterschalten Speicher) (6) REMAX Peak räumt Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, siehe Menü **1Systemeinstellungen**.
- 【RS485】**(optional)** MODBUS-RTU-Protokoll, die maximale Übertragungsrate beträgt 1280 Hz und die Übertragungsfrequenz beträgt bis zu 1000 Hz, siehe Menü für Details

  5. 485 Kommunikationseinstellungen.

Form und Öffnungsgröße

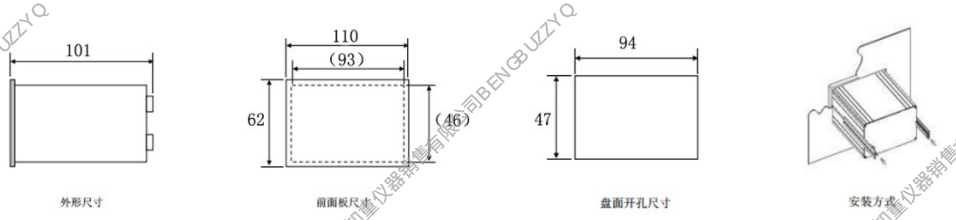

Liste funktionaler Parameter

Hauptmenü	Sekundärmenü			
Funktion	Funktion	Default	Verbreitung	Funktionsbeschreibung
1. Systemeinstellungen	**Abtastrate**	40H	10,40,640,1280HZ	Vier Abtastraten sind verfügbar
	Verstärkungsanpassung	128B	1,2,64,128B	Die AD-Gain-Anpassung ist optional

	Medianfilterung	5	1,3,5,9	Nehmen Sie den mittleren Wert aus x-Werten als gültige Werte	
	Durchschnittliche Filterung	5	1-50	Der Durchschnittswert der x-Werte ist der gültige Wert, und je höher der Set-Wert, desto stabiler ist die Gewichtungsanzeige, aber die Antwortgeschwindigkeit ist langsamer	
	Der sekundäre Bildschirm wird standardmäßig angezeigt	uNit	0:Igitt. 1: pEak 2: uNit 3: Aus1 4: aus2 5: Aus3	0: Bruttogewicht 1: Spitze 2: Einheiten 3: Setwert von Relais 1 4: Relais-2-Einstellung 5: Relais-3-Einstellung Die obere Grenze der Relaiseinstellung zeigt die obere Grenze an Stellen Sie die untere Grenze so ein, dass sie die untere Grenze anzeigen Stellen Sie das Intervall so ein, dass es das Intervall anzeigt	
	Einheitenauswahl	kG	0-9	0:**NoNE(**none) 1:**G**(g) 2:**kG**(kg) 3:**t**(T) 4:**N**(N) 5:**pa**(pa) 6:**kpa**(Kpa) 7:**mpa**(Mpa) 8:**N.M**(N·m) 9:**kN**(kN)	
	Dezimalstellung	0	0-4	Up-Knopf, um die Position des Dezimalpunkts zu wechseln (Schleife) 8888.8888.8.888.88,88.888, 8.8888	
	Indexwert	1		1,2,5,10,20,50,100	
	Maximales Gewicht	99999	0-999999	Das maximal vom Sensor erlaubte Gewicht übersteigt den eingestellten Wert, und der zweite Bildschirm zeigt AL an oL **Maximales Gewicht ≤ Gesamtsensorbereich – Taregewicht**	
	DI-Schalter-Eingang	NoNE	0-5	0: NoNE (ungültig). 1: tPEEL (geschält und nicht konserviert). 2: SPEEL (geschält und konserviert). 3: CPEEL (Peeling und Speichern abbrechen). 4: SZEro (null setzen und nicht speichern). 5: CZEro (Korrekturlesen von Null-Erhaltung). 6: rEMAX (klarer Peak).	Die Hauptschnittstelle funktioniert

	Höchste Urteilsgrenze	50	0-50000	Wenn der Peak nach dem Sollwert erneut erkannt wird und die Einstellung 0 ist oder der Nullpunkt größer als diese Einstellung ist, wird der neue Peak nur dann aktualisiert, wenn der neue Peak größer ist als der aktuelle ursprüngliche Peak.	
	Spitzen-Detektionsintervall	0.5	0-5.000	Spitzenwiedererkennung (Sekunden) über dem festgelegten Wert und höher als die Urteilsschwelle	
	Anzeigehelligkeit	L5	L1-L8	Die Segmentcode-Röhre zeigt die Helligkeitsanpassung an	
	Die Anzeige erneuert die Zeit	0.02	0.02-1.000	Bildwiederholungsanzeige basierend auf dem Sollwert (Sekunden)	
	Backup-Parameter	NEIN	JA/NEIN	Sichern Sie die aktuellen Konfigurationsparameter, einschließlich der Kalibrierungsparameter, und laden Sie das aktuelle Backup bei Bedarf ein, um das Entfernen von Parametern durch einen Werksreset zu vermeiden.	Das Messgerät startet erneut, bitte trennen Sie den Strom zum externgesteuerten Gerät
	Lade die Backup-Parameter	NEIN	JA/NEIN		
	Werksreset	NEIN	JA/NEIN	Werkseinstellungseinstellungen wiederherstellen (mit Vorsicht arbeiten)	
2. Kalibrierungsparameter	**Nullpunktkalibrierung**		AD-interner Codewert	Nach der Eingabe wird der AD-Wert angezeigt, und die obere Taste wird gleichzeitig gelöscht und gespeichert	
	Kalibrierungsmodus	Last	Last/Daten	Lastballastkalibrierung, digitale Datenkalibrierung	
	Gewichtswert			Der tatsächliche Gewichtswert, der während der Ballastkalibrierung eingegeben wird	
	Sensorbereich		10-999999	Einzelne Sensorbereich X Anzahl von Sensoren	Daten werden nur angezeigt, wenn
	Sensorempfindlichkeit	2.000	0.010-10.000	(mv/v)	
	Sensoranregungsspannung	5	0.010-10.000	V	

	Reichweitenkorrekturfaktor		1.000	0.010-2.000	Die Sensorlinearität wird durch Änderung dieses Faktors weiter korrigiert.	die Zahlen
	Multi-Punkt-Korrektur-Enablement		0		0: CLosE (aus). 1: opEN (offen).	
	Mehrpunktkalibrierung				Siehe das Operationsbeispiel für Details	
	Kalibrierungspunkte					
3. Relaisausgang	Staffel 1	**OUT1-Arbeitsmodus**	0	0-4	0: NoNE (kein Ausgang). 1: HiGh (oberer Ausgang) 2: Niedrig (niedriger Ausgang) 3: iNraN (In-Interval-Ausgabe) 4: outrN (Ausgang außerhalb des Reichweiten)	
		OUT1-Datentyp	0	0-2	0: GroSS (Bruttogewicht). 1: NEt (Nettogewicht). 2: pEak (Höchstwert).	
		OUT1 Rückfalldifferenz	0	0.001-1	Durch Einstellung des Rücklaufdifferenzwerts wird verhindert, dass sich das Relais am Alarmpunkt häufig bewegt; 0,500 entspricht 50 % des Alarmwerts.	
		OUT1-Aktionsverzögerung	0	0-9.999	Relaisverzögerung (Sekunden)	
		OUT1-Ausgangsgrenze	9000	0-999999	Die obere Grenze des Relaisausgangs	
		OUT1 untere Ausgangsgrenze	1000	0-999999	Die untere Grenze des Relaisausgangs	
	Staffel 2	**OUT2-Arbeitsmodus**	0	0-4		Dasselbe wie Relais 1
		OUT2data-Typ	0	0-2		
		OUT2 fällt auf die Differenz zurück	0	0.001-1		
		OUT2-Aktionsverzögerung	0	0-9.999		

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

		OUT2-Ausgangsgrenze		0-999999		
		OUT2-Ausgangsgrenze		0-999999		
	Staffel 3	**OUT3-Arbeitsmodus**	0	0-4		Dasselbe wie Relais 1
		Datentyp OUT3	0	0-2		
		OUT3 fällt auf die Differenz zurück	0	0.001-1		
		OUT3-Aktionsverzögerung	0	0-9.999		
		OUT3-Ausgangsgrenze		0-999999		
		OUT3-Ausgangsuntergrenze		0-999999		

4. Fortgeschrittene Anwendungen	**Creep-Tracking**	0	0-10	10 Stufen, angepasst nach wahrem Creep, 0: aufgehoben
	Zeigt den Nullbereich an	0	0-50000	Zum Beispiel, wenn der tatsächliche Nullpunkt des Sensors 4 ist, ist der Stromparameter auf 5 gesetzt, die Anzeige ist 0, und bei einem Druck von 20 zeigt die Anzeige 24 an.
	Dynamischer Tracking-Bereich	0	0-50000	0: Aktivieren Sie kein dynamisches Tracking, siehe [Erklärung der Begriffe] für Details.
	Dynamische Nachverfolgungsaktualisierung	0.2	0-2.000	
	Stabilisierender Gewichtswechsel	0	0-1	0:schließen 1:Öffnen Wenn die Gewichtsanzeige eingeschaltet wird, wird der Endwert direkt angezeigt, zum Beispiel beträgt das tatsächliche Gewicht 200, und das Display zeigt 200 direkt von 0 an, während der Wechselprozess von 0 auf 200 nicht angezeigt wird.

	Null-Reichweite	500	0-50000	Der Absolutwert des Nullpunkts darf manuell und automatisch innerhalb dieses Parameters gesetzt werden
	Schalten Sie ein und stellen Sie einen Nullschalter	0	0-1	0:schließen 1:Offen
	Einschaltzeit auf Null eingestellt	10	0-1800	Das Wiederaufladen zählt bis zu diesem Zeitpunkt herunter
	Einschalten des Nullbereichs	50	0-50000	Wenn der Einschaltungs-Nullpunkt eingeschaltet wird, wird der Strom erneut eingeschaltet, und wenn der Absolutwert des Nullpunkts innerhalb dieses Parameters erkannt wird, wird der Nullpunkt automatisch auf Null gesetzt
	Automatischer Nullschalter	0	0-1	0:schließen 1:Offen
	Automatische Nullzeit	0.100	0.100-9.999	
	Automatische Nullstellung des Bereichs (Indexierung)	1.0	0.1-50.0	Während der automatischen Nullstellungszeit, wenn der absolute Wert des Nullpunkts innerhalb des automatischen Nullpunktbereichs liegt, wird er automatisch auf Null gesetzt (der Wert dieses Parameters X-Index ist der Endbereich, der sich von [Anzeige des Nullbereichs] unterscheidet, und der Nullpunkt ist nach automatischer Nullstellung 0). *Wirksam, wenn die "Gewichtsstabilität" durch [Stabilisierungsbereich] und [Stabilisierungszeit] bestimmt wird]
	Beurteilen Sie die Reichweite (Index)	0	0-5	Bestimmen Sie, ob "Gewichtsstabilität" wirksam ist, =0: Das bedeutet, dass das Gewicht immer stabil ist >0: **Wenn die Gewichtsänderung während** der Stabilisierungszeit innerhalb des **Stabilisierungsbereichs liegt**, bedeutet das "Gewichtsstabilität". Dieser Parameter beeinflusst das manuelle Peeling, und der X-Indexwert dieses Parameters wird automatisch auf

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

				den endgültigen Bereich auf null gesetzt	
	Beurteile die Zeit	1.000	0.01-9.999	Die beiden Parameter [Stabilitätsbereich] und [Stabilitätszeit] bestimmen gemeinsam, ob es sich um einen stabilen Zustand handelt	
5.485 Kommunikation	**Korrespondenzadresse**	1	1-253		
	Porter-Tarif	3	1-15	**1:**2400 **2:**4800 **3:**9600 **4:**19200 **5:**22800 **6:**38400 **7:**57600 **8:**115200 **9:**128000 **10:**230400 **11:**256000 **12**:460800 **13:**500000 **14:**512000 **15:**600000 Die Änderung der Baudrate tritt sofort in Kraft und muss abgeschaltet und wieder angeschlossen werden; aufgrund der begrenzten Anzahl an Anzeigebits werden die letzten beiden Ziffern beim Anzeigen entfernt, wie zum Beispiel 2400 zeigt 24, 15200 zeigt 1152	
	Position überprüfen	0	0-2	0:Keine 1: Gerade (gerade Check) 2: Ungerade	
	Stoppposition	1	1/2	Stopp 1 oder 2 Ziffern	
	Aktiver Sendemodus	0	0-1	0:schließen 1:Offen Der aktive Übertragungsmodus zeigt den Modbus-RTU-Kommunikationsmodus an, wenn er ausgeschaltet ist	
	Aktive Sendefrequenz	2	0-9	**0:**1Hz **1:**2Hz **2:**5Hz **3:**10Hz **4:**20Hz **5:**25Hz **6:**60Hz **7:**100Hz **8:**500Hz **9:**1000Hz ***Die Beziehung zwischen Übertragungsfrequenz und Baudrate ist in der beigefügten Tabelle dargestellt**	
6. Analoger Ausgang	**Auswahl der Ausgabedaten**	1	0-3	**0:**NONE(无)**1:**GroSS(总重) **2:** NEt (Nettogewicht) **3:** pEak (Peak).	
	Signaltyp	0	0-1	**0:** Curr (Strom) 1**:** VoLt (Spannung).	
	Maximales Ausgangsgewicht	5000	0-999999	Der analoge Ausgang entspricht dem Vollmaßstab	Ein bipolarer Ausgang ist möglich, und wenn die
	Minimumgewicht	0	0-9999	Der analoge Ausgang	

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

	der Ausgangsleistung			entspricht dem Nullpunkt	minimale Gewichtspolarität als negativ gewählt wird, ist das
	Minimale Gewichtspolarität	0	0-1	**0:**plus(正) **1:**miNus(负) Wenn dieser Parameter gewählt wird, können 1, 4-12-20mA, 0-5-10V Ausgang erreicht werden	
	Untere Stromausgangsgrenze	4	0-10.00	0-20mA Eingang 0 4-20mA, 4-12-20mA Eingang 4	
	Obergrenze der Stromausgänge	20	10.00-21.00		
	Niedrigere Ausgangsspannung	0	0-5.00		
	Ausgangsspannungsgrenze	10.00	5.00-10.00	0-5V Eingang 5,00 0-10V, 0-5-10V Eingang 10,00	
7. Login-Passwort	**Melde dich beim Passwortwechsel an**	0	0-1	0:schließen 1:Offen	
	Ändere dein Passwort	0000	0-9999	Das Standardpasswort ist 0000, und du musst das Standardpasswort eingeben, um das neue Passwort zu ändern.	
8. Herstellerkalibrierung	**Herstellerpasswort**			Für den internen Gebrauch durch Hersteller	
	Werksaustrittskalibrierung				
	0,1 mA Ausgangskalibrierung				
	4mA-Ausgangskalibrierung				
	10mA-Ausgangskalibrierung				

	12mA-Ausgangskalibrierung			
	20mA-Ausgangskalibrierung			
	10V-Ausgangskalibrierung			
	ADC-Bezugseinstellung			
	Hochgeschwindigkeits-Filtereinstellungen			
9. Versionsinformationen	**Software-Versionsnummer**			
	Geräte-Unik-Code			

Fehler- oder Charakterbeschreibung

Sekundäre Bildschirmanzeige	Fehler- oder Charakterbeschreibung
Initialisierung	Der Einschalt-Initialisierungsstatus, der beim Einschalten angezeigt wird, verlässt automatisch nach Erhalt der ersten gültigen Daten und endet am Ende des Countdowns, wenn die Einschaltfunktion aktiviert ist
-----	Es wurden keine effektiven Gipfel erobert
ROM-Ausfall	Das fehlerbasierte EEPROM kann nicht lesen und schreiben, und der Benutzer drückt die OK-Taste, um es freizugeben
ADC-Ausfall	ADC-Ausfall
Signalüberlastung	ADC-Ausfall, das Abtastsignal ist zu groß, und der ADC liest den Maximal- oder Minimalwert (automatisch abgebrochen)
Reichweitenüberlastung	Sensorüberlastung oder Überschreitung der maximalen Reichweite
Power-on Zero ist ausgefallen	Der Sensor lässt sich nicht einschalten und löschen nicht und überschreitet damit den eingestellten Einschaltwert von null
Kann nicht abgezogen werden	Manuelles Abziehen scheitert, erfüllt die Abschälbedingungen nicht. **Abschälbedingungen:** (1) darf nicht negativ sein, (2) das Relais kann nicht abgesaugt werden, und (3) es muss sich in einem stabilen Zustand befinden
Hat den Nullbereich überschritte	Manuelles Nullstellen fehlschlägt und erfüllt die Nullstellenbedingungen nicht

n	
Die Hauptbildschirmanzeige	**Fehler- oder Charakterbeschreibung**
-----	Erscheint beim Ändern der Abtastrate, verlässt automatisch das Ende
Er.doM	Ist der vom Benutzer gesetzte Wert zu klein, wird er automatisch auf den minimalen Wert gesetzt, der gesetzt werden kann
Äh.Oben	Wenn der vom Benutzer gesetzte Wert zu groß ist, wird er automatisch auf den maximalen Wert gesetzt, der gesetzt werden kann
Er.iNV	Die Benutzereingabe ist ungültig
Er.pwE	Der Nutzer hat das falsche Passwort eingegeben
FA.roM	Der konfigurierte Parameterschreib fehlschlug, aber der Parameter wurde aktiviert
FA.AdC	ADC-Setup ist fehlgeschlagen
Er.buy	Das System ist besetzt und kann keine Operationen ausführen, und in der Regel werden die Daten nicht erfasst und stabilisiert, sodass die Nullstellung oder Kalibrierung durchgeführt wird

Anhänge: Die Beziehung zwischen der maximalen Übertragungsfrequenz und der Baudrate

Maximale Sendefrequenz	Porter-Tarif	Maximale Sendefrequenz	Porter-Tarif	Maximale Sendefrequenz	Porter-Tarif
5	2400	50	19200-22800	1000	460800-600000
10	4800	100	38400-128000		
20	9600	500	230400-256000		

Master-Slave-Modbus-RTU-Kommunikationsregistertabelle

Datenname	Adresse			RMS-Typ	Lesen	Funktionsbeschreibung:
	Dezimalzum	Hexadezimal	PLC			

	essung					und sc	
Gesamtgewicht	0	0X0000	40001	32 Bits sind signiert	Niedrig	R	
	1	0X0001	40002		Hoch	R	
Nettogewicht	2	0X0002	40003	32 Bits sind signiert	Niedrig	R	
	3	0X0003	40004		Hoch	R	
Gipfel	4	0X0004	40005	32 Bits sind signiert	Niedrig	R	
	5	0X0005	40006		Hoch	R	
Interner Codewert	6	0X0006	40007	32 Bits sind signiert	Niedrig	R	
	7	0X0007	40008		Hoch	R	
Dezimalkommatikum	8	0X0008	40009	16-Bit-unsigniert		R/W	**0:**00000 **1:**0000.0 **2:**000.00 **3:**00.000 **4:**0.0000
Einheit	9	0X0009	40010	16-Bit-unsigniert		R/W	0:**NoNE**(none) 1:**G**(g) 2:**kG**(kg) 3:**t**(T) 4:**N**(N) 5:**pa**(pa) 6:**kp**(Kpa) 7:**mpa**(Mpa) 8:**N.M**(N·m) 9:**kN**(kN)
Zustand	10	0X000A	40011	16-Bit-unsigniert		R	0: Die Daten sind gültig 1: Spitzenerkennungsstatus 2: ROM-Ausfall 3: ADC-Fehler 4: Das ADC-Signal ist zu groß 5: Bruttogewicht Übergewicht (Überlast) 6: Beim Einschalten wurde Null nicht eingestellt 7: Erfüllt nicht die Schälbedingungen

							8: Überschreiten des Nullbereichs 9: Staffel 1 Bundesstaat 10: Status der Staffel 2 11: Status der Staffel 3
Bestellung	11	0X000B	40012	16-Bit-unsigniert		R/W	1: Schälen (nicht konservieren) 2: Schälen (konservieren) 3: Unpeel (Speicherung) 4: Null (nicht gespeichert) 5: Korrekturlesen von Zero (Speichern) 6: Die Stacheln entfernen 7: Kalibrierung 9: Werksreparatur
Gewichtswert	12	0X000C	40013	32 Bits sind signiert	Niedrig	R/W	Das Gewicht wurde zum Zeitpunkt der Kalibrierung eingegeben
	13	0X000D	40014		Hoch	R/W	
Creep-Tracking	14	0X000E	40015	16-Bit-unsigniert		R/W	0-10
Anzeige-Nullstellung	15	0X000F	40016	16-Bit-unsigniert		R/W	0-5000
Dynamischer Tracking-Bereich	16	0X0010	40017	16-Bit-unsigniert		R/W	0-5000
Dynamische Nachverfolgung der Aktualisierungszeiten	17	0X0011	40018	16-Bit-unsigniert		R/W	0-2000 (in MS)
Stabilisierender Gewichtswechsel	18	0X0012	40019	16-Bit-unsigniert		R/W	0: Schließen 1: An
Null-Reichweite	19	0X0013	40020	16-Bit-unsigniert		R/W	0-5000
Einschalten und auf null stellen	20	0X0014	40021	16-Bit-unsigniert		R/W	0: Schließen 1: An
Einschaltzeit auf Null eingestellt	21	0X0015	40022	16-Bit-unsigniert		R/W	0-1800 (Einheit S)
Einschalten des Nullbereichs	22	0X0016	40023	16-Bit-unsigniert		R/W	0-50000
Automatische Nullstellung	23	0X0017	40024	16-Bit-unsigniert		R/W	0: Schließen 1: An
Automatische Nullzeit	24	0X0018	40025	16-Bit-unsigniert		R/W	100-9999 (in MS)

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

Automatischer Nullstellenbereich		25	0X0019	40026	16-Bit-unsigniert	R/W	10-500 (Einheit 0,1)
Beurteilen und stabilisieren Sie die Weideklassifikation		26	0X001A	40027	16-Bit-unsigniert	R/W	0-5
Beurteile die Zeit		27	0X001B	40028	16-Bit-unsigniert	R/W	100-9999 (in MS)
Staffel 1	Arbeitsmodus	28	0X001C	40029	16-Bit-unsigniert	R/W	0: Keine Ausgabe 1: Obergrenzenwirkung 2: Untergrenzenwirkung 3: Aktion innerhalb der Reichweite 4: Aktionen außerhalb der Reichweite
	Runde	29	0X001D	40030	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Datentyp	30	0X001E	40031	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Aktionsverzögerung	31	0X001F	40032	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Ausgangsgrenze	32	0X0020	40033	16-Bit-unsigniert	Niedrig R/W	
		33	0X0021	40034		Hoch R/W	
	Untere Ausgangsgrenze	34	0X0022	40035	16-Bit-unsigniert	Niedrig R/W	
		35	0X0023	40036		Hoch R/W	
Staffel 2	Arbeitsmodus	36	0X0024	40037	16-Bit-unsigniert	R/W	Dasselbe wie Relais 1
	Bewegungsunterschied	37	0X0025	40038	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Datentyp	38	0X0026	40039	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Aktionsverzögerung	39	0X0027	40040	16-Bit-unsigniert	R/W	
	Ausgangsgrenze	40	0X0028	40041	16-Bit-unsigniert	Niedrig R/W	
		41	0X0029	40042		Ho R/W	

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

						ch		
	Untere Ausgangsgrenze	42	0X002A	40043	16-Bit-unsigniert	Niedrig	R/W	
		43	0X002B	40044		Hoch	R/W	
Stafel 3	Arbeitsmodus	44	0X002C	40045	16-Bit-unsigniert		R/W	Dasselbe wie Relais 1
	Bewegungsunterschied	45	0X002D	40046	16-Bit-unsigniert		R/W	
	Datentyp	46	0X002E	40047	16-Bit-unsigniert		R/W	
	Aktionsverzögerung	47	0X002F	40048	16-Bit-unsigniert		R/W	
	Ausgangsgrenze	48	0X0030	40049	16-Bit-unsigniert	Niedrig	R/W	
		49	0X0031	40050		Hoch	R/W	
	Untere Ausgangsgrenze	50	0X0032	40051	16-Bit-unsigniert	Niedrig	R/W	
		51	0X0033	40052		Hoch	R/W	

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ