# 高速取得装置

使節
用途
言った
クリア
書籍

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

**V3.00**

**1**

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

**安全対策のポイント**

1. この製品は独自の干渉防止設計とフィルタリングアルゴリズムを持っているため、必ず確実に接地し、交流の接地線から分離してください。
2. この製品の技術仕様に準拠した環境での使用を確保してください。
3. 直射日光は避けましょう。
4. 適切な専門知識と安全な運用を持つ職員が、この製品の設置、配線、保守を担当すべきです。
5. 電気でシャーシを開けることは厳しく禁止されています。

**テクニカル指標**

ディスプレイ:デュアル 5 桁セグメントチューブディスプレイ
動作電源:DC10-28V、AC85-265V(定格 100-240V、50/60HZ)、広電圧電源、どちらかを選べます
負荷容量:8 個×350Ω センサー
信号範囲:0.5~3.0mV/V
励起電圧:5V
サンプリング周波数:10、40、640、1280Hz を設定可能です
内部解像度:24 ビット Σ-ΔADC、内部解像度 1/1000000
表示解像度:1/100000
非線形性:0.005% F.S
最大消費電力:5W
動作温度:-25〜+45°C
相対湿度:<85%湿度
重量:約 300g
全寸法:96×48×110mm(コントロールキャビネットカットアウトサイズ 92×46mm)

**モデルと選択**

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

| モデル | 選択関数の記述 |
| --- | --- |
| 基本支払い | デュアル 5 桁ディスプレイ、3 セットのリレー、1 セットのスイッチング入力 |
| アナログ出力 | 基本+アナログ出力(0-5V、0-10V、0-5-10V、0-20mA、4-20mA、4-12-20mA) |
| RS485 出力 | ベーシックモデル+RS485 出力 |
| フル機能出力モデル | 基本モデル+アナログ出力+RS485 出力 |

## 表示ウィンドウとボタン




- デュアル 5 桁表示ウィンドウで、メイン画面には純重量が表示され、セカンダリー画面には設定パラメータ、総重量、ピーク、単位が表示されます。
- Fn メニューに入って前のレベルに戻る、**長押しで小数点選択インターフェースに入**ります。
- 0 キャリブレーションインターフェースに入り、カーソルを動かし、メインメニューのインターフェースとパラメータ選択画面を下に移動させ、**長押ししてゼロ調整オプションに入**ります。
- T メニューを変更し、値を上げ、**長押しして剥がしオプションに入**ります。
- ENT : メニューインターフェースは確認メニュー、表示インターフェースは 2 つ目のウィンドウディスプレイ、ユニット、総重量、ピーク切り替え、長**押しでピーククリアインターフェースに入**ります。
- ピークランプの 2 番目のウィンドウは常に点灯しており、ピークランプはピークが点灯するのを待つために点滅します。
- OUT1/OUT2/OUT3 のライトはそれぞれリレー 1、2、3 によってトリガーされ、トリガーされていない状態では消灯します

## インターフェースの定義

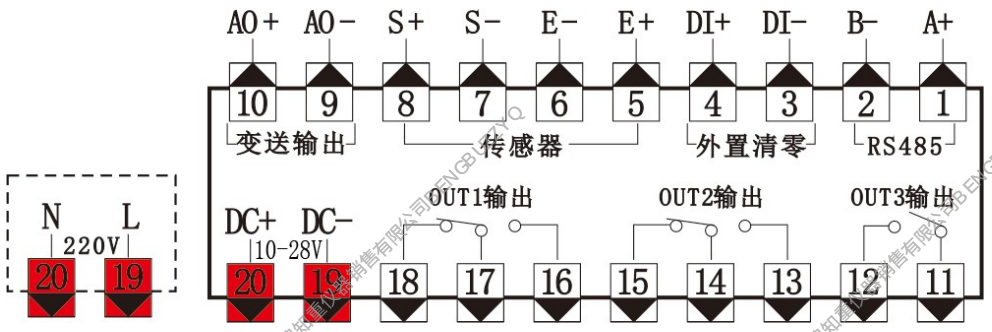


ターミナルの説明:

- 端子 19 と 20 は計器用電源インターフェース、[DC+, DC-]は 10-28V 直流電源、[N,L]は 85-265V(定格 100-240V)交流電源です。
- [OUT1]、[OUT2]、[OUT3]はリレーアラーム出力端子で、すべて受動的なドライ接点であり、上限出力、下限出力、間隔に設定可能です

内部出力、範囲外出力については詳細は **メニュー C3 を参照してください rEL リレー設定。**

- [送信出力]**(オプション)は、**0-20mA、4-20mA、4-12-20mA、0-3.3V、0-5V、0-10V、0-5-10V およびその他のアナログ信号を出力可能です。詳細はメニューをご覧ください

**C6。ANA** アナログ出力。

- [センサー] S+: センサー信号+、S-: センサー信号 -、E-: センサー励起+、E+: センサー励起+、このメーターはバラスト校正モードでは無視可能です

わずかに正と負のセンサー信号は、直接正の値にキャリブレーションできます。

- 【外部クリアリング】3 番目と 4 番目の端子をショートさせることで、以下の機能が得られます:(1) **tPEEL 剥がす**(電源オフは保存されません) (2) SPEEL ピーリング(電源停止時の保存)。

(3) CPEEL が剥がれをキャンセル(電源オフ時のセーブ) (4) **SZEro のゼロ化**(電源オフ時にセーブされない) (5) **CZEro のゼロポイントキャリブレーション**(電源オフ時セーブ) (6) REMAX がピークをクリアする。この機能はデフォルトでオフです。詳細**はメニュー C1 をご覧ください SyS のシステム設定。**

- 【RS485】**(オプション)**MODBUS-RTU プロトコル、最大伝送速度は 1280HZ、送信周波数は最大 1000HZ、詳細はメニューをご覧ください

**C5。CON** 485 通信設定。

## 形状と開口部のサイズ

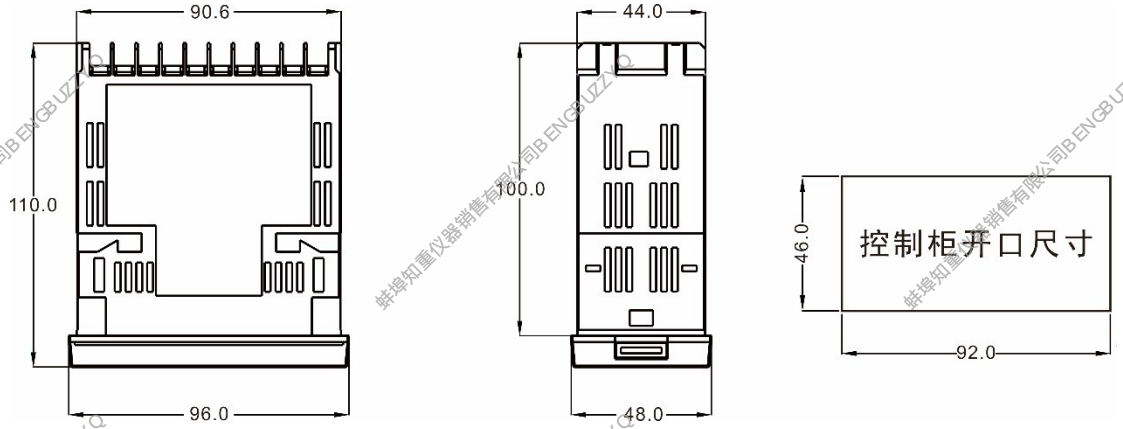


## 関数パラメーター一覧

| メインメニュー | | セカンダリーメニュー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロンプト | 機能 | プロンプト | 機能 | デフォルト | 分布域 | 機能の説明 |
| **C1。SyS(シズ** | **システム設定** | **100。SP** | **サンプリングレート** | 40H | 10,40,640,1280HZ | 4 つのサンプルレートが利用可能です |
| | | **101。GA** | **利得調整** | 128B | 1,2,64,128B | AD ゲイン調整はオプションです |
| | | **102。私** | **中央値フィルタリング** | 3 | 1,3,5,9 | x の中から中間の値を有効な値とします |
| | | **103。rV** | **平均フィルタリング** | 3 | 1-50 | x 値の平均値が有効値であり、設定値が高いほど重み表示は安定しますが、応答速度は遅くなります |
| | | **104。DS** | **サブスクリーンはデフォルトで表示されます** | uNit | 0:気持ち悪い<br>1: pEak<br>2: uNit<br>3: アウト 1<br>4: アウト 2<br>5: アウト 3 | 0: 総重量 1: ピーク 2: 単位<br>3: リレー 1 セット値<br>4:リレー 2 の設定<br>5:リレー 3 設定<br>リレー設定の上限は上限を示します<br>下限を下限に設定して下限を表示させようとします<br>間隔を設定して間隔を表示します |
| | | **105。uN** | **ユニット選択** | kG | 0-9 | 0:**NoNEs**(なし) 1:**G**(g)<br>2:**kG**(kg) 3:**t**(T)<br>4:**N**(N) 5:**pa**(pa) 6:**kpa**(Kpa)<br>7:**mpa**(Mpa) 8:**N.M**(N·m)<br>9:**kN**(kN) |
| | | **106。** | **小数点の位置** | 0 | 0-4 | 上ボタンで小数点位置(ループ) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **バイ** | | | | を切り替える<br>88888、8888。8,888。88、<br>88。888,8。8888 | |
| | | **107。<br>dV** | **指数値** | 1 | | 1,2,5,10,20,50,100 | |
| | | **108。<br>ロ** | **最大重量** | 99999 | 0-99999 | センサーが許容する最大重量が設定値を超え、2番目の画面に AL が表示されます oL<br>**最大重量 ≤ 総センサー範囲 - テールウェイト** | |
| | | **109。<br>DI** | **DI スイッチ入力** | SZEro | 0-5 | 0: NoNE(無効)。<br>1:tPEEL(剥がされて保存されていない状態)。<br>2:スピール(皮をむいて保存)。<br>3:CPEEL(剥がして保存をキャンセルする)です。<br>4:SZEro(ゼロに設定し、セーブしない)。<br>5:CZEro(校正ゼロ保存)。<br>6:rEMAX(クリアピーク)。 | メインインターフェースは動作します |
| | | **110。<br>MZ** | **最高判断閾値** | 50 | 0-50000 | 設定値の後にピークが再検出され、ゼロ点が 0 に設定されているか、ゼロ点がこのパラメータより大きい場合、新しいピークは元のピークより大きい場合にのみリフレッシュされます。 | |
| | | **111。<br>ミネソタ州** | **ピーク検出間隔** | 0.5 | 0-5.000 | ピーク再検出(秒数)は設定値を上回り、判定閾値を超える | |
| | | **112。<br>BR** | **表示明るさ** | L5 | L1-L8 | セグメントコードチューブは明るさ調整を表示します | |
| | | **113。<br>uP** | **ディスプレイのリフレッシュ時間** | 0.02 | 0.02-1.000 | 設定値(秒)に基づくリフレッシュ表示 | |
| | | **114。<br>BP** | **バックアップパラメータ** | いいえ | はい/いいえ | 現在の設定パラメータ(キャリブレー | メーターが |

蚌埠知重仪器销售有限公司B ENGB UZZY Q

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **115。LP** | **バックアップパラメータを読み込む** | いいえ | はい/いいえ | ションパラメータを含む)をバックアップし、工場出荷時リセットによるパラメータの削除を避けるために必要に応じて現在のバックアップをロードしてください。 | 再起動します。外部制御機器への電源を切ってください |
| | | | **116。FA** | **工場出荷時リセット** | いいえ | はい/いいえ | 工場出荷時のデフォルトパラメータを復元する(操作に注意してください) | |
| **C2。CAL** | **校正パラメータ** | | **200。ZE** | **ゼロポイントキャリブレーション** | | AD 内部コードの値 | 入力後、AD 値が表示され、上のキーが同時に解除・保存されます | |
| | | | **201。モー** | **キャリブレーションモード** | 負荷 | ロード/データ | 負荷バラスト校正、データデジタル校正 | |
| | | | **202。私たち** | **重量** | | | バラスト校正時に入力される実際の重量値 | |
| | | | **203。rA** | **センサーの射程** | | 10-99999 | 単一センサーの範囲 X センサー数 | データは数値がキャリブレーションされたときのみ表示されます |
| | | | **204。SE** | **センサー感度** | 2.000 | 0.010-10.000 | (MV/V) | |
| | | | **205。rE** | **センサー励起電圧** | 5 | 0.010-10.000 | V | |
| | | | **206。rV** | **距離補正係数** | 1.000 | 0.010-2.000 | センサーの線形性はこの因子を修正することでさらに補正されます | |
| | | | **207。mE** | **多点補正の実現** | 0 | | 0: CLosE(オフ)。<br>1: opEN (オープン)。 | |
| | | | **208。mC** | **マルチポイントキャリブレーション** | | | 詳細は演算例を参照してください | |
| | | | **209。ミスター** | **キャリブレーションポイント** | | | | |
| **C3。rEL** | **リレー出力** | リレー1 | **300。M1** | **OUT1 動作モード** | 1 | 0-4 | 0:NoNE(出力なし)。<br>1: hiGh(高出力)<br>2: 低(出力が低い)<br>3: iNraN(インターバル内出力)<br>4: outrN(範囲外出力) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **301。V1** | **OUT1 データ型** | 1 | 0-2 | 0:総重量(総重量)。<br>1: NET(純重)。<br>2:pEak（ピーク)。 |
| | | | **302。R1** | **OUT1 差値** | 0 | 0.001-1 | リターン差値を設定することで、アラームポイントでリレーが頻繁に動くのを防げます。0.500 はアラーム値の 50%にあたります。 |
| | | | **303。T1** | **OUT1 アクション遅延** | 0 | 0-9999 | リレー遅延(秒) |
| | | | **304。H1** | **OUT1 出力制限** | 9000 | 0-99999 | リレー出力の上限 |
| | | | **305。L1** | **OUT1 下限出力** | 1000 | 0-99999 | リレー出力の下限 |
| | | リレー2 | **306。M2** | **OUT2 動作モード** | 2 | 0-4 | リレー１と同じです |
| | | | **307。V2** | **OUT2 データ型** | 1 | 0-2 | |
| | | | **308。R2** | **OUT2 リターンバリュー** | 0 | 0.001-1 | |
| | | | **309。T2** | **OUT2 アクション遅延** | 0 | 0-9999 | |
| | | | **310。H2** | **OUT2 出力制限** | | 0-99999 | |
| | | | **311。L2** | **OUT2 出力制限** | | 0-99999 | |
| | | リレー3 | **312。M3** | **OUT3 動作モード** | 0 | 0-4 | |
| | | | **313。V3** | **OUT3 データ型** | 1 | 0-2 | |
| | | | **314。R3** | **OUT3 リターンバリュー** | 0 | 0.001-1 | |
| | | | **315。T3** | **OUT3 アクション遅延** | 0 | 0-9999 | |
| | | | **316。h3** | **OUT3 の出力制限** | | 0-99999 | |
| | | | **317。L3** | **OUT3 出力下限** | | 0-99999 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C4。アドバン** | **高度な応用** | **400。CV** | **クリープトラッキング** | 1 | 0-10 | 10 レベル(真のクリープに合わせて調整)、0:無効化 |
| | | **401。dZ** | **ゼロング範囲を表示します** | 0 | 0-50000 | 例えば、センサーの実際のゼロ点が 4 の場合、現在のパラメータが 5 に設定され、表示 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | は 0 になり、圧力が 20 のときはゲージは 24 を示します。 |
| テージ | | **402。tV** | **ダイナミックトラッキングレンジ** | 0 | 0-50000 | 0: 動的トラッキングをオンにしないでください。詳細は[用語の説明]を参照してください。 |
| | | **403。tC** | **動的トラッキングリフレッシュ** | 0.2 | 0-2.000 | |
| | | **404。SV** | **安定化重さスイッチ** | 0 | 0-1 | 0:閉じる 1:開く 重量表示をオンにすると最終値が直接表示されます。例えば、実際の重量は 200 で、表示は 0 から 200 まで直接表示され、0 から 200 への変更プロセスは表示されません。 |
| | | **405。Zr** | **ゼロレンジ** | 500 | 0-50000 | ゼロ点の絶対値はこのパラメータ内で手動かつ自動的に設定可能です |
| | | **406。PZ** | **電源を入れてゼロスイッチをセットします** | 0 | 0-1 | 0:閉じる 1:開く |
| | | **407。パート** | **電源オンはゼロ時間に設定** | 10 | 0-1800 | 再強化のカウントダウンはこの時間帯に向かいます |
| | | **408。Pr** | **電源オンでゼロレンジを設定** | 50 | 0-50000 | 電源オンのゼロがオンになると、再び電源がオンになり、このパラメータ内でゼロ点の絶対値が検出されると、ゼロ点は自動的にゼロになります |
| | | **409。アリゾナ州** | **自動ゼロスイッチ** | 0 | 0-1 | 0:閉じる 1:開く |
| | | **410。あの時** | **自動ゼロタイム** | 0.100 | 0.100-9.999 | |
| | | **411。アル** | **自動ゼロ化範囲(インデックス付け)** | 1.0 | 0.1-50.0 | 自動ゼロ時刻中、ゼロ点の絶対値が自動ゼロの範囲内にある場合、ゼロは自動的にゼロにされます(このパラメータに指数値を掛けた最終範囲が[401 でゼロ化範囲を表示します]とは異なり、[401 はゼロ点を表示します]、自動ゼロ時刻後のゼロ点は 0 です)<br>*[412] [413] 「重量安定性」が判定された場合に有効 |
| | | **412。** | **範囲を判断する** | 0 | 0-5 | 「重量安定性」が効果的かど |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Wr** | **(索引)** | | | うかを判断してください。<br>=0:これは重量が常に安定していることを意味する。<br>>0:重量変化が[413]安定化時間内に[412]安定化範囲内にある場合、「重量安定性」を意味します。<br>このパラメータは手動のピールに影響し、このパラメータの乗算インデックス値を最終範囲に自動的にゼロ化します |
| | | **413。重量** | **時間を判断してください** | 1.000 | 0.01-9.999 | [412] [413] この二つのパラメータが共に安定状態かどうかを決定します |
| **C5。CoM** | **485 通信** | **500。アル** | **通信宛先** | 1 | 1-253 | |
| | | **501。BR** | **ポーターレート** | 3 | 1-15 | **1:**2400 **2:**4800 **3:**9600 **4:**19200 **5:**22800 **6:**38400 **7:**57600 **8:**115200 **9:**128000 **10:** 230400 **11:**256000 **12**:460800 **13:**500000 **14:**512000 **15:**600000<br>ボーレートの変更は即座に効果が発動し、表示ビット数が限られているため電源を切って再接続する必要があります。表示時には最後の 2 桁が削除されます。例えば、2400 表示 24、15200 表示 1152 など |
| | | **502。Vb** | **位置確認** | 0 | 0-2 | 0:なし<br>1: 偶数(偶数チェック)<br>2:奇数 |
| | | **503。だから** | **停止位置** | 1 | 1/2 | 1 桁か 2 桁のストップ |
| | | **504。AS** | **アクティブ送信モード** | 0 | 0-1 | 0:閉じる 1:開く<br>アクティブ送信モードは、オフ時に modbus-rtu 通信モードを示します |
| | | **505。AF** | **アクティブ送信周波数** | 2 | 0-9 | **0:**1Hz **1:**2Hz **2:**5Hz **3:**10Hz **4:**20Hz **5:**25Hz **6:**60Hz **7:**100Hz **8:**500Hz **9:**1000Hz<br>***送信周波数とボーレートの関係は添付の表に示されています** |

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C6。aNa** | **アナログ出力** | **600。あの時** | **AO 出力タイプ** | 2 | 0-3 | **0:** なし(なし) **1:** 総重(総重度) **2:** NEST(純重さ) **3:** pEak(ピーク)。 | |
| | | **601。として** | **AO 信号タイプ** | 0 | 0-1 | **0:** カール(電流) 1: ヴォルト(電圧)。 | |
| | | **602。斧** | **AO 出力最大重量** | 5000 | 0-99999 | アナログ出力はフルスケールに対応します | 双極性出力が可能で、[604]の極性が負の場合、AO 出力の最小重みは負方向の全スケールとなります |
| | | **603。AI(AI)** | **AO 出力最小重量** | 0 | 0-9999 | アナログ出力はゼロ点に対応します | |
| | | **604。aP** | **AO 出力最小重量極性** | 0 | 0-1 | **0:** プラス(正) **1:** miNus(負) このパラメータを選択すると、1、4-12-20mA、0-5-10V の出力が得られます | |
| | | **605。CL** | **出力電流の低下** | 4 | 0-10.00 | 0-20mA 入力 0<br>4-20mA、4-12-20mA 入力 4 | |
| | | **606。Ch** | **電流出力の上限** | 20 | 10.00-21.00 | | |
| | | **607。VL** | **低い電圧出力制限** | 0 | 0-5.00 | | |
| | | **608。VH** | **電圧出力制限** | 10.00 | 5.00-10.00 | 0-5V 入力 5.00<br>0-10V、0-5-10V 入力 10.00 | |
| **C7。ロック** | **ログインパスワード** | **700。oP** | **パスワードスイッチにログインしてください** | 0 | 0-1 | 0:閉じる 1:開く | |
| | | **701。PW** | **パスワードを変更してください** | 0000 | 0-9999 | デフォルトのパスワードは 0000 で、新しいパスワードを変更するにはそのパスワードを入力する必要があります | |
| **C8。FAC** | **工場調整** | **800。ロー** | **メーカーパスワード** | | | メーカー向け内部使用用 | |
| | | **801。EX** | **工場の離脱調整** | | | | |
| | | **802。01** | AO **0.1mA 校正** | | | | |
| | | **803。4m** | AO **4mA キャリブレーション** | | | | |
| | | **804。1O** | AO **10mA の校正** | | | | |
| | | **805。12** | AO **12mA 校正** | | | | |

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **806。20** | AO **20mA の校正** | | | |
| | | **807。UU** | AO **10V キャリブレーション** | | | |
| | | **808。広告** | **ADC 基準設定** | | | |
| | | **809。SF** | **メーカー予約** | | | |
| **C9。iNF** | **バージョン情報** | **900。VE** | **ソフトウェアバージョン番号** | | | |
| | | **901。id** | **デバイス固有のコード** | | | |

## 故障またはキャラクターの説明

| **二次画面表示** | **故障またはキャラクターの説明** |
|---|---|
| **ポイント** | 電源オン時に表示される電源初期化状態は、最初の有効なデータを取得すると自動的に終了し、電源オンのゼロ化機能がオンになるとカウントダウン終了時に終了します |
| **-----** | 効果的なピークは捕獲されませんでした |
| **えっと。ロ** | 故障 EEPROM が読み書きに失敗し、ユーザーは OK キーを押して解除します |
| **えっと。広告** | ADC の失敗 |
| **アル。広告** | ADC の故障、サンプリング信号が大きすぎる場合、ADC が最大値または最小値を読み取る(自動的にキャンセル) |
| **アル。oL** | センサーの過負荷または最大範囲超過 |
| **アル。AZR** | センサーが電源を入れずクリアできず、設定された電源オンゼロ値を超えます |
| **アル。ペル** | 手動剥がすが失敗、剥がし条件を満たしていない。**剥がし条件:**(1) 負のものであってはならない、(2) リレーを吸引できない、(3) 安定した状態である必要がある |
| **アル。MZr** | 手動のゼロ調整は失敗し、ゼロ調整条件を満たしません |
| **メイン画面表示** | **故障またはキャラクターの説明** |
| **-----** | サンプルレートを変更すると自動的に終了します |
| **えっと。doM** | ユーザーが設定した値が小さすぎる場合は、自動的に設定可能な最小値に設定されます |
| **えっと。上** | ユーザーが設定した値が大きすぎる場合は、設定可能な最大値に自動的に設定されます |
| **えっと。iNV** | ユーザー入力は無効です |
| **えっと。pwE** | ユーザーが間違ったパスワードを入力しました |

| | |
|---|---|
| **FA。roM** | 設定されたパラメータ書き込みは失敗しましたが、パラメータは有効化されました |
| **FA。アドバンテージ** | ADC の設定失敗 |
| **えっと。買いましょう** | システムは忙しく操作できず、一般的にデータは収集・安定化されず、ゼロ化や較正操作が行われます |

**アタッチメント:最大伝送周波数とボーレートの関係**

| 最大伝送周波数 | ポーターレート | 最大伝送周波数 | ポーターレート | 最大伝送周波数 | ポーターレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2400 | 50 | 19200-22800 | 1000 | 460800-600000 |
| 10 | 4800 | 100 | 38400-128000 | | |
| 20 | 9600 | 500 | 230400-256000 | | |

**マスタースレーブ modbus-RTU 通信レジスタテーブル**

| データ名 | 住所 | | | RMS タイプ | | 読んで書く | 機能説明: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小数点 | 十六進数 | シーメンス PLC | | | | |
| 総重量 | 0 | 0X0000 | 40001 | 32 ビットが符号付きです | ロー | R | 前は高く、後ろは低く |
| | 1 | 0X0001 | 40002 | | ハイ | R | |
| 純重量 | 2 | 0X0002 | 40003 | 32 ビットが符号付きです | ロー | R | |
| | 3 | 0X0003 | 40004 | | ハイ | R | |
| ピーク | 4 | 0X0004 | 40005 | 32 ビットが符号付きです | ロー | R | |
| | 5 | 0X0005 | 40006 | | ハイ | R | |
| 内部コード値 | 6 | 0X0006 | 40007 | 32 ビットが符号付きです | ロー | R | |
| | 7 | 0X0007 | 40008 | | ハイ | R | |
| 小数点 | 8 | 0X0008 | 40009 | 16 ビット符号なし | | R/W | **0:**00000 **1:**0000.0 **2:**000.00 **3:**00.000 **4:**0.0000 |
| 部隊 | 9 | 0X0009 | 40010 | 16 ビット符号なし | | R/W | 0:**NoNEs**(なし) 1:**G**(g) 2:**kG**(kg) 3:**t**(T) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4:**N**(N) 5:**pa**(pa)<br>6:**kp**(Kpa) 7:**mpa**(Mpa)<br>8:**N。M**(N·m) 9:**kN**(kN) |
| 州 | 10 | 0X000A | 40011 | 16 ビット符号なし | R | 0: データは有効です<br>1: ピーク検出状況<br>2:ROM の故障<br>3:ADC の失敗<br>4: ADC 信号が大きすぎる<br>5: 総体重過体重(過負荷)<br>6: 電源オンのゼロ設定に失敗<br>7:剥がれ条件を満たしていない<br>8:ゼロング範囲を超える<br>9:リレー 1 州<br>10:リレー 2 のステータス<br>11:リレー 3 のステータス |
| 秩序 | 11 | 0X000B | 40012 | 16 ビット符号なし | R/W | 1: 剥がす(保存しない)<br>2:ピール(保存)<br>3:剥がしを解除(セーブ)<br>4:ゼロ(保存不可)<br>5:校正ゼロ(セーブ)<br>6: スパイクをクリアする<br>7: キャリブレーション<br>9:工場出荷時の復元 |
| 重量 | 12 | 0X000C | 40013 | 32 ビット無符号 ロー | R/W | 校正時に入力された重さ |
| | 13 | 0X000D | 40014 | ハイ | R/W | |
| クリープトラッキング | 14 | 0X000E | 40015 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-10 |
| ディスプレイゼロ化 | 15 | 0X000F | 40016 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-5000 |
| ダイナミックトラッキングレンジ | 16 | 0X0010 | 40017 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-5000 |
| 動的に更新時間を追跡 | 17 | 0X0011 | 40018 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-2000(ミリ秒単位) |
| 安定化重さスイッチ | 18 | 0X0012 | 40019 | 16 ビット符号なし | R/W | 0: 閉じる 1: オン |
| ゼロレンジ | 19 | 0X0013 | 40020 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-5000 |
| 電源を入れてゼロに設定してください | 20 | 0X0014 | 40021 | 16 ビット符号なし | R/W | 0: 閉じる 1: オン |
| 電源オンはゼロ時間に設定 | 21 | 0X0015 | 40022 | 16 ビット符号なし | R/W | 0-1800(ユニット S) |

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源オンでゼロレンジを設定 | | 22 | 0X0016 | 40023 | 16 ビット符号なし | | R/W | 0-50000 |
| 自動ゼロイネーション | | 23 | 0X0017 | 40024 | 16 ビット符号なし | | R/W | 0: 閉じる 1: オン |
| 自動ゼロタイム | | 24 | 0X0018 | 40025 | 16 ビット符号なし | | R/W | 100-9999(ミリズ単位) |
| 自動ゼロングレンジ | | 25 | 0X0019 | 40026 | 16 ビット符号なし | | R/W | 10-500(ユニット 0.1) |
| 分布域分類の判断と安定化 | | 26 | 0X001A | 40027 | 16 ビット符号なし | | R/W | 0-5 |
| 時間を判断してください | | 27 | 0X001B | 40028 | 16 ビット符号なし | | R/W | 100-9999(ミリズ単位) |
| リレー 1 | 作業モード | 28 | 0X001C | 40029 | 16 ビット符号なし | | R/W | 0:出力なし<br>1: 上限アクション<br>2: 下限アクション<br>3: レンジ内アクション<br>4: 射程外の行動 |
| | ラウンド | 29 | 0X001D | 40030 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | データ型 | 30 | 0X001E | 40031 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 行動遅延 | 31 | 0X001F | 40032 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 出力限界 | 32 | 0X0020 | 40033 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | |
| | | 33 | 0X0021 | 40034 | | ハイ | R/W | |
| | 出力制限の下限 | 34 | 0X0022 | 40035 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | |
| | | 35 | 0X0023 | 40036 | | ハイ | R/W | |
| リレー 2 | 作業モード | 36 | 0X0024 | 40037 | 16 ビット符号なし | | R/W | リレー 1 と同じです |
| | 動きの違い | 37 | 0X0025 | 40038 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | データ型 | 38 | 0X0026 | 40039 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 行動遅延 | 39 | 0X0027 | 40040 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 出力限界 | 40 | 0X0028 | 40041 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | |
| | | 41 | 0X0029 | 40042 | | ハイ | R/W | |
| | 出力制限の下 | 42 | 0X002A | 40043 | 32 ビッ | ロ | R/W | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 限 | | | | 16 ビット符号なし | ロー | | |
| | | 43 | 0X002B | 40044 | | ハイ | R/W | |
| リレー 3 | 作業モード | 44 | 0X002C | 40045 | 16 ビット符号なし | | R/W | リレー 1 と同じです |
| | 動きの違い | 45 | 0X002D | 40046 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | データ型 | 46 | 0X002E | 40047 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 行動遅延 | 47 | 0X002F | 40048 | 16 ビット符号なし | | R/W | |
| | 出力限界 | 48 | 0X0030 | 40049 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | |
| | | 49 | 0X0031 | 40050 | | ハイ | R/W | |
| | 出力制限の下限 | 50 | 0X0032 | 40051 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | |
| | | 51 | 0X0033 | 40052 | | ハイ | R/W | |
| ソフトウェアバージョン番号 | | 52 | 0X0034 | 40053 | 16 ビット符号なし | | R | |
| キャリブレーションモード | | 53 | 0X0035 | 40054 | 16 ビット符号なし | | R/W | バラスト校正 0、デジタル校正 1 |
| 総センサー範囲 | | 54 | 0X0036 | 40055 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | 同時に書き込みを行う必要があり、レジスタへの書き込みだけでは誤ったキャリブレーションデータが生じます。 |
| 総センサー範囲 | | 55 | 0X0037 | 40056 | | ハイ | R/W | |
| センサー感度 | | 56 | 0X0038 | 40057 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | センサー感度ユニットは mV/V の範囲 1~1000 、 1.0mV/V=10000 であり、同時に書き込む必要があり、レジスタに書き込むだけで誤った校正データが生じます。 |
| | | 57 | 0X0039 | 40058 | | ハイ | R/W | |
| センサー励起電圧 | | 58 | 0X003A | 40059 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | センサーの励磁電圧は単位 mV、範囲は 1~10000、5V=5000 であり、同時に書き込む必要があり、レジスタに書き込むだけでは誤った校正データが生じます。 |
| | | 59 | 0X003B | 40060 | | ハイ | R/W | |
| レンジ係数 | | 60 | 0X003C | 40061 | 32 ビット無符号 | ロー | R/W | レンジ係数、単位 0.0001、範囲 1~20000、1.0000=10000。同時に書き込む必要があり、誤った校正データを引き起こすためにレジスタが別に書き込まれます。 |
| | | 61 | 0X003D | 40062 | | ハイ | R/W | |
| デバイス固有のコード | | 62 | 0X003E | 40063 | 16 ビット符号なし | | R | |

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ

蚌埠知重仪器销售有限公司BENGBUZZYQ